

●緑 (RUN) ランプが点灯しない(電源が入らない)

●点検箇所

- ① 基板POWER LED
- ② 基板ヒューズ
- ③ 基板端子台 T 1 及び T 2

●チェック方法

①基板POWER LEDの点灯確認

消灯→②項へ
点灯→④項へ

②基板ヒューズ切れの確認

切れている→ヒューズ交換 (1A φ5.2×20)
切れていない→③項へ

③ T 2 - 1・2間の電圧確認 (AC200V)

電圧なし→電源電圧を確認
電圧あり→④項へ

④端子台 T 1 の P-Q ジャンパー線の有無

有→基板の故障
(正常に動作する場合はRUN(緑)ランプ切れ)
無→P-Qの端子を短絡する。
短絡しても変化がない場合は基板の故障

⑤緑 (RUN) ・赤 (STOP) ランプ両方とも点灯しない場合 端子台 T 2 の A・B・C を外して確認。

点灯する→テンションユニット又は断線検出の故障
点灯しない→基板の故障

