

●緑ランプが点灯しない(電源が入らない)

●点検箇所

- ① 端子台TR(右図参照)
- ② ヒューズ 1 (F1)
- ③ 基板
- ④ 端子台TL(右図参照)

●チェック方法

- ①端子台TR R・S・T間の各相の電圧確認 (AC200V)
電圧なし→電源及び電源コードの確認
電圧あり→②項へ

- ②ヒューズ1 (F1) 切れの確認

切れている→ヒューズ交換
使用ヒューズ (φ6.35×30)

W30/70	W150/250
3A	5A

切れていない→③項へ

- ③基板端子T2-1、T2-2の電圧確認 (AC200V)
電圧なし→電源スイッチの故障・交換
電圧あり→④項へ

- ④基板LEDの点灯確認

点灯→⑤項へ
消灯→⑥項へ

- ⑤端子台TLのP-Qジャンパー線の有無

有→基板の故障・交換 (正常動作する場合はランプ切れ)
無→P-Qの端子を短絡する。
短絡して変化がない場合は基板の故障・交換

- ⑥基板ヒューズ切れの確認

切れている→ヒューズ交換
使用ヒューズ 0.5A φ5.2×20
切れていない→基板の故障・交換

