

# ●コンベア異常(コンベアは動いていない)

## CS50/C100C共通

運転中STOP/RESET(赤)ランプが点滅し停止する。(操作パネル参照)

### ●点検箇所

- ① Vベルト
- ② 駆動モータ
- ③ コンベアsproケット

### ●チェック方法

入口に向かって左側のカバーを開けるとVベルト及びコンベア・モータプーリーが確認できます。

#### ①Vベルトの緩み確認

緩んでいる→テンションを張る

※テンションの張り方

モータ固定ねじを緩めベルトテンション調整ねじを時計方向に回しベルトのたわみが指で押して10mm以内になるように調整して下さい。

緩んでいない→②項へ

#### ②駆動モータの確認

Vベルトを外し、モータ単体で回転するか?確認

※ベルトの外し方

モータ固定ねじを緩めベルトテンション調整ねじを反時計方向にまわすとベルトはフリーになり外せます。

回転しない→モータの故障・交換

回転する→③項へ

#### ③コンベアsproケットへの異物噛み込み確認

コンベアテンションスプリング(左右)を外し  
コンベアプーリーを回し重くなる場所があるか?  
確認して下さい。

重くなった位置で入口シュート付近のトレーを2~3枚  
外し、sproケット部分に異物が噛み込んでいないか  
確認して下さい。


又トレーの変形により出入口シュートと干渉し動かなくなる場合もありますので、トレーとシュート付近も合わせて確認して下さい。

入口左側カバー内



コンベアテンションスプリング

コンベアプーリー

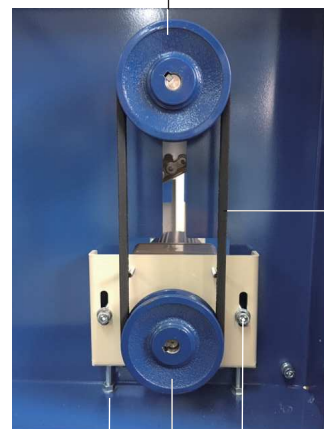

Vベルト

モータ固定ねじ

モータプーリー

ベルトテンション調整ねじ

sproケット

